

SPEED INFORMATION

Data: 18/11/2020

Ente emittente: Help desk

MARCA/MODELLO/ANNO

Jeep Renegade 2.0 MJ 103kw anno 2016

DESCRIZIONE
INCONVENIENTE

Dopo incidente pur avendo ripristinato impianto di alimentazione il motore non si avvia.

ERRORI RILEVATI

Codice errore P0251-00: controllo dosaggio carburante pompa d'iniezione A, camma/rotore/iniettore – funzionamento difettoso circuito.

EVENTUALI PROVE
EFFETTUATE

La pompa della benzina se attivata con lo strumento diagnosi funziona ma non parte se si cerca di farla funzionare con la chiave di avviamento.

SOLUZIONE
ASSISTENZIALE

Controllare il blocco carburante nel centralina body computer . Probabilmente durante l'urto si è inserito FPS cioè il **blocco pompa di bassa pressione gasolio**. Entrare nel body computer ed eseguire lo sblocco inerziale con tester diagnosi . Oppure effettuare la manovra con la leva delle frecce come previsto da procedura Jeep.

Attenzione: ispezionare accuratamente la vettura ed accertarsi che non ci siano perdite carburante.

Procedura attivazione manuale:

- Portare la chiave avviamento su MAR
- Attivare in sequenza: indicatore direzione destro e sinistro, di nuovo destro e sinistro.
- Disattivare quindi l'indicatore sinistro
- Portare la chiave su STOP
- Portare la chiave su MAR